

E# #	Сбой	Последствия	Классификация	Реакция ПО	Необходимое действие
E51	Невозможна повторная калибровка датчика кислорода пользователем (ошибка смещения или значительное усиление).	Возможны сбои электрохимической ячейки, электроники, смесителя или подачи газов.	Нет анализатора кислорода.	Тревога высокого приоритета; сообщение с кодом ошибки E##.	Пользователь: проверка подачи газов. Сервисная служба: ремонт датчика/контуров/смесителя.
E52	Калибровка датчика кислорода выполняется, но электрохимическая ячейка выработана (слабое усиление).	Недостовверные показания датчика кислорода.	Нет анализатора кислорода.	Тревога высокого приоритета; сообщение с кодом ошибки E##.	Пользователь: проверка подачи газов. Сервисная служба: замена датчика.
E53	Уровень шума датчика кислорода слишком высокий (тайм-аут калибровки).	Недостовверные показания датчика кислорода.	Нет анализатора кислорода.	Тревога высокого приоритета; сообщение с кодом ошибки E##.	Пользователь: проверка подачи газов. Сервисная служба: ремонт датчика/контуров/смесителя.
E54	Возможная ошибка калибровки кислорода (показания O ₂ ниже 17% или выше 104%).	Недостовверные показания датчика кислорода.	Нет анализатора кислорода.	Тревога высокого приоритета; сообщение с кодом ошибки E##.	Пользователь: повторная калибровка кислородной ячейки.
E55	Отключение кислородного датчика оператором.	Недостовверные показания датчика кислорода.	Нет анализатора кислорода.	Сообщение с кодом ошибки E##.	Пользователь: выключение и включение системы для возобновления анализа кислорода.
E61	Клапан ViPhasic не подсоединен (не обнаружено).	Режимы ViPhasic недоступны.	Эксплуатация ограничена.	Ограниченный режим: тревога ошибки E##.	Сервисная служба: ремонт клапана/контуров.